



## CE/Handschweißextruder

## MINI AIR CS, C, S

**D** EG – Konformitätserklärung  
**F** Déclaration CE de conformité  
**I** Dichiarazione CE di conformità  
**GB** EC Declaration of conformity  
**E** Declaración CE de conformidad

**D** EG – Konformitätserklärung

DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD

Bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie(n) erfüllt.

Bezeichnung des Gerätes : Handschweißextruder  
 Typ : Mini Air CS  
 EG – Richtlinie : Elektromagnetische Verträglichkeit  
 89/336/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG  
 Harmonisierte Normen : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,  
 EN61000-3-3, EN60335-2-45

*Peter Chr. Dohle*

Ruppichteroth, 1.04.2003

Peter Christian Dohle, Geschäftsführer

**F** Déclaration CE de conformité

DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD

déclare qu'à la sortie de ses usines l'appareil désigné ci-dessous était conforme aux dispositions de(s) la directive(s) CEE suivante(s).

Description de l'appareil : Handschweißextruder  
 Modèle : Mini Air CS  
 Directive(s) CEE : 89/336/CEE, 73/23/CEE  
 Normes harmonisées : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,  
 EN61000-3-3, EN60335-2-45

*Peter Chr. Dohle*

Ruppichteroth, 1.04.2003

Peter Christian Dohle, Geschäftsführer

**I** Dichiarazione CE di conformità

DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD

dichiara che l'apparecchio qui di seguito descritto nei modelli commercializzati risulta conforme alle direttive di armonizzazione comunitarie imparate dalla CEE.

Descrizione dell'apparecchio : Handschweißextruder  
 Modello : Mini Air CS  
 Direttive CEE : 89/336/CEE, 73/23/CEE  
 Norme armonizzate : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,  
 EN61000-3-3, EN60335-2-45

*Peter Chr. Dohle*

Ruppichteroth, 1.04.2003

Peter Christian Dohle, Geschäftsführer

**GB** Declaration of conformity

DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD

declares that the tool described below, released by us. Fulfits the provisions of the following EC directive(s).

Description of tool : Handschweißextruder  
 Type : Mini Air CS  
 EC directives : 89/336/CEE, 73/23/CEE  
 Harmonized standards : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,  
 EN61000-3-3, EN60335-2-45

*Peter Chr. Dohle*

Ruppichteroth, 1.04.2003

Peter Christian Dohle, Geschäftsführer

**E** Declaración CE de conformidad

DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD

certifica que el aparato que a continuación se describe cumple con la ejecución que hemos puesto en circulación, con las exigencias de las directrices armonizadas de la CE.

Denominación del aparato : Handschweißextruder  
 Modelo : Mini Air CS  
 Directrice(s) de la CE : 89/336/CEE, 73/23/CEE  
 Normas armonizadas : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,  
 EN61000-3-3, EN60335-2-45

*Peter Chr. Dohle*

Ruppichteroth, 1.04.2003


Peter Christian Dohle, Geschäftsführer

**P EC Сертификат соответствия**

**DOHLE Extrusionstechnik, D-53809 Ruppichteroth/BRD**

Подтверждает данным сертификатом, что аппарат, описание которого приводится ниже, в представленном исполнении соответствует всем существующим нормам и требованиям ЕС для аппаратов данного типа.

<b>Описание аппарата</b>	:	<b>Ручной сварочный экструдер</b>
<b>Тип</b>	:	<b>Mini Air CS</b>
<b>Директива ЕС</b>	:	<b>Электромагнитная совместимость 89/336/EWG Директива ЕС по низковольтному оборудованию 73/23/EWG</b>
<b>Гармонизированные нормы</b>	:	<b>EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60335-2-45</b>

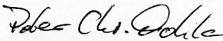

Ruppichteroth, 1.04.2003  
Петер Кристиан Dohle, Директор

Тип устройства	:	Mini Air CS
Nr. Устройства	:	.....
Напряжение сети	:	230 V / 50 - 60 Hz
Мощность.	:	1380 W / 6A
Расход воздуха	:	230 l/min

Все авторские права на данную инструкцию по эксплуатации касательно описаний, иллюстраций и приложений остаются за нами и без нашего особого одобрения не могут быть размножены или переданы третьим лицам или конкурирующим организациям полностью или по частям.

Перед введением устройства в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Поломки и недостатки в работе устройства, возникшие в результате действий, не соответствующих предписаниям инструкции при работе с устройством не подлежат гарантийному обслуживанию со стороны фирмы – производителя. При производстве любых модификаций или изменений в устройстве аппарата, которые не были предварительно согласованы с производителем / поставщиком данного оборудования, гарантия на устройство также не будет иметь силы.

**Разрешено применять устройство только для тех видов деятельности, которые описаны в данной инструкции.**

**Данная инструкция всегда должна находиться в доступном для оператора месте.**

## **Обслуживание клиентов, Заказы:**

DOHLE Extrusionstechnik GmbH  
Eitorfer Straße 1  
D-53809 Ruppichteroth

Телефон: (0049) 02295-902960  
Факс: (0049) 02295-902961  
E-Mail: info@dohle-extruder.de

## **Надежность и безопасность**

Экструдер оснащен в соответствии с нормами VDE 0 100 § 55 защитным выключателем типа Fi или защитным разделительным трансформатором.

Необходимо следить за тем, чтобы экструдер был надежно защищен от попадания влаги и жидкости.

Эксплуатация экструдера должна производиться в соответствии с правилами и предписаниями, существующими внутри данного государства.

Наряду с существующими правилами по технике безопасности необходимо также придерживаться профессиональных правил по безопасности и технически грамотной работе с устройством.

Директивы 92 / 57 / EWG от 24.6.1992

## **Использование:**

Сварочные автоматы были разработаны и изготовлены в соответствии с самыми современными техническими стандартами, а также правилами и нормами техники безопасности.

При непрофессиональной эксплуатации устройства возможно причинение вреда оператору или третьим лицам, а также нанесение ущерба машинам и прочим имущественно-материальным ценностям.

Эксплуатация ручных сварочных автоматов экструдерного типа допустима только при условии, что они находятся в безупречном техническом состоянии, а также используются исключительно по назначению и с соблюдением всех предписаний, которые даны в инструкции по эксплуатации.

При несоблюдении инструкций и возникших по этой причине поломках или сбоях в работе устройства производитель / поставщик не несет материальную ответственность.

Использование экструдера не по назначению возможно только при условии получения официального согласия и одобрения со стороны производителя / поставщика.

Работы с электрическим оборудованием сварочных автоматов должны производиться только специалистами по электрическому оборудованию в соответствии с правилами работы с данным оборудованием.

### **Указание на особо опасные моменты при эксплуатации:**

Держать экструдер во время эксплуатации необходимо только за специально предусмотренную ручку.

При соприкосновении со всеми **непокрытыми металлическими деталями** существует опасность получения ожога. Температура нагрева этих деталей может достигать 350° C .

**Внимание: Тепло может быть проведено к воспламеняемым материалам, находящимся под покрытием.**

### **Зона безопасности:**

Запрещено направлять поток горячего воздуха от сварочного автомата на предметы чувствительные к повышенным температурам и живые существа. Необходимо соблюдать безопасное расстояние порядка 2-х метров.

Не направлять поток горячего воздуха продолжительное время на одно и тоже место.

### **Эксплуатация:**

Запрещено эксплуатировать экструдер без устройства для подачи воздуха.

Необходимо гарантировать возможность поступления достаточного количества воздуха для проветривания аппарата.

Подводимый сжатый воздух не должен содержать **масла и жидкости**.

### **Проведение работ на уровне выше уровня головы:**

При проведении работ на уровне выше уровня головы необходимо использовать соответствующие средства для защиты (шлем, очки и т.д.)

### **Безопасность:**

Перед подключением к источнику питания необходимо проверить номинальное напряжение экструдера.

Напряжение в сети должно соответствовать номинальному напряжению устройства, указанному на типовой табличке.

Экструдер в соответствии с нормами VDE 0 100 § 55 должен управляться по средствам защитного выключателя типа Fi или защитного разделительного трансформатора

### **Удлинительный кабель:**

При использовании удлинительного провода необходимо принимать во внимание минимальное поперечное сечение провода:

Длина до 18м поперечное сечение 2,5мм<sup>2</sup>

Длина до 50м поперечное сечение 4,0мм<sup>2</sup>

Удлиняющий кабель должен быть допущен к использованию в данном месте эксплуатации, и иметь соответствующую маркировку.

### **Запрещена дальнейшая эксплуатация ручного сварочного экструдера в случае:**

- Повреждения штекера или соединительного провода подключения. Производить ремонтные работы разрешено только с помощью производителя или соответствующих квалифицированных специалистов.
- Повреждения устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию прибора.
- Попадания в экструдер посторонних предметов или жидкостей.
- Проявления различных изменений эксплуатационного режима аппарата.

### **Запрещено опрыскивать сварочный аппарат холодной водой (Опасность возникновения короткого замыкания).**

Запрещено применение сварочного аппарата на местности, где существует опасность возникновения **взрыва или воспламенения.**

Неосторожное обращение с устройством может привести к возгоранию.

**Установка аппарата:**

Чтобы обеспечить надежную устойчивость аппарата, после завершения процесса сварки, раскройте встроенную станину, и установите аппарат на три точки (ядро станины, приводную ручку и крутящуюся ручку)

Следите за тем, чтобы крутящаяся ручка и встроенная станина образовывали между собой угол в 90°.



## **Введение в эксплуатацию**

### **Общая информация:**

Обратите внимание на правила по технике безопасности, описанные в данной инструкции.

Предписания по технике безопасности, действующие в каждой отдельно взятой стране, также остаются в силе.

### **Комплектация ручного сварочного экструдера**

Мы готовим наши экструдеры к поставке в максимально возможном укомплектованном виде.

К машинам с внешним воздухомоснабжением должен быть прикреплен воздушный шланг.

Необходимо позаботиться о поступлении достаточного количества воздуха **не содержащего масло и жидкость** (мин. 300 л / мин ) .

Мы рекомендуем наш воздушный компрессор Арт. № DX 011 .

### **Сварочный ботинок**

Из двух заготовок сварочных ботинков, имеющихся в комплекте поставки, составьте сварочный ботинок, который необходим вам для проведения конкретного вида сварочных работ.

Внимание: Следуйте указаниям директивы DVS 2207 часть 4.

Если при поставке Вы укажете необходимую вам форму шва и толщину пластины, то в комплекте поставки вы получите два готовых и обработанных сварочных ботинка.

## **Введение сварочного экструдера в эксплуатацию.**

**Необходимо принимать во внимание указания, которые даны в главе безопасность данной инструкции по эксплуатации.**

Запрещено эксплуатировать ручной сварочный экструдер без достаточного воздухообеспечения. В противном случае неизбежными станут повреждения аппарата.

Перед тем как подключить штекер к сети необходимо проконтролировать, что

- Система воздухообеспечения подключена верно
- Приводной двигатель не установлен в позицию ожидания
- Теперь произведите включение системы воздухообеспечения.
- Включите штекер в сеть

Включите штекер в соответствующую розетку (230V, 16A), поставьте выключатель на устройстве для подогрева воздуха в позицию **On** и с помощью переменного резистора установите желаемую температуру.

Теперь автомат работает на подогрев.

**При каждом запуске машины следите за тем, чтобы выключатель на приводном двигателе находился в позиции выкл.**

После некоторого времени прогрева (порядка 15 минут) начните процесс сварки с использованием необходимого вам наплавленного металла и проверьте температуру наплавленного материала специальным термометром. При изменении температуры на нагревателе воздуха принимайте во внимание время реакции системы.

**Во время эксплуатации запрещено оставлять аппарат без присмотра.**

## **Замена присадочного материала**

Чтобы убедиться в том, что в ручном сварочном экструдере находится не старый присадочный материал, нагрейте аппарат до температуры эксплуатации, снимите сварочный ботинок и смените насадку (**Внимание: левая резьба**) на новую, или ту, которая используется с тем материалом, с которым вы сейчас работаете.

**Внимание: при работе с нагретым аппаратом существует опасность получить ожог.**

Между заменами насадок пропустите присадочный материал в течении 1 минуты через экструдер.

## **Перерыв в сварочных работах**

Не оставлять аппарат без присмотра.

Должно быть обеспечено достаточное воздуходо снабжение аппарата.

## **Выключение ручного сварочного экструдера**

Установите переменный резистор на обогревателе воздуха в позицию 0

и приблизительно через 2 мин выньте штекер из гнезда.

**Внимание: Даже через 15 мин после окончания сварочных работ все еще существует опасность получения ожога при соприкосновении с непокрытыми металлическими деталями.**

Запрещено использовать воду или другие материалы для того, чтобы ускорить процесс охлаждения аппарата.

## **Техническое обслуживание**

Перед проведением работ по техническому обслуживанию аппарата необходимо вынуть штекер из гнезда!

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться только специалистами по электронике.

**Принимайте во внимание информацию, содержащуюся в главе Безопасность!**

## **Профилактика**

После 500 часов эксплуатации необходимо провести чистку ручного экструдера и приводного механизма, обновить масло в аппарате и провести контроль его технического состояния.

Данные работы должны проводиться только специалистами по электронике.

## **Привод**

После каждых 200 часов эксплуатации аппарата проводите проверку угольных щеток приводного механизма и при необходимости осуществляйте их замену.

## **Упорный подшипник / Винтовой конвейер экструдера**

Необходимо каждые 200 часов эксплуатации проводить чистку упорного подшипника и винтового конвейера экструдера и смазывать маслом корпус.

## **Диагностика неисправностей**

---


<b><u>Неисправность</u></b>	<b>Неполадка – Нр.</b>
Приводной двигатель не заводится	01,02,08,09,10,11,12
Остановка приводного двигателя	03, 08,09,10
Экструдер остается холодным	09,
Горячий воздух не нагревается	08,09,12
Температура нагрева воздуха находится ниже заданной величины	13
Температура нагрева экструдера Находится ниже заданной величины	11

---

<b>неполадка возможная причина</b>	<b>Устранение неисправности</b>
01 Отсутствует электроснабжение	Восстановить электроснабжение
02 неверное номинальное напряжение	специалисты должны проверить номинальное напряжение аппарата
03 Нагрев удлинительного кабеля ф	Проверить поперечное сечение провода Полностью раскрутить кабельный барабан
08 Выключатель электрона находится в позиции Выкл.	Установить выключатель в позицию Вкл.
09 Дефект на кабельных соединениях м	Провести проверку на станции обслуживания
10 Износ угольных щеток приводного двигателя	Заменить угольные щетки на новые
11 Предварительный прогрев происходит очень быстро	Дать экструдеру нагреться
12 Не подключена подача воздуха	Подключить подачу воздуха
13 Очень высокий расход воздуха	Снизить до предписанного значения




Артикул №	Описание	Количество
D-0164	Упорный шарикоподшипник	1
D-0283	Болт с цилиндрической головкой M5X40, DIN 912	4
D-0567	Цилиндрический штифт 3X8 DIN 7	1
D-0652	Болт с цилиндрической головкой M4X6, DIN 7984	1
D-0680	Пружина сжатия ручка	1
D-0687	Шарнир	1
D-0688	Шарнирный рукав 1502 - 3002	1
D-0690	Шаровая головка 25 M6C DIN 319	1
D-0691	Ось	1
D-0707	Винт ULS M6X10, ISO 7380	2
D-0726	Шар RB-5, DIN 401 1, 3505	1
D-0727	Зажимная втулка 3X16 DIN 1481	1
D-0789	Аппарат для установки скорости вращения	1
D-0792	Цилиндрический отступ Mini	1
D-0793	Пластина упорный подшипник Mini	1
D-0794	Выходной вал Hitachi	1
D-0801	Винтовой конвейер Mini	1
D-0806	Электронагревательная лента Mini 230V/320W	1
D-0815	трубка наконечника сварочной горелки Mini	1
D-0816	Сопло Mini	1
D-0823	Термоэлемент	1
D-0846	Корпус Mini	1
D-0847	Покрышка Mini	1
D-0849	Передняя плата Mini D	1
D-0854	Ручка	1
D-0855	Регулятор Mini	1
D-0858	Приводной механизм Mini	1
D-0860	SU – Уплотнительная прокладка DIN 7603 A	1
D-0861	Шланговый зажим шарнирной оси	1
D-0863	Винт ULS M5X20, ISO 7380	1
D-0864	Жестяной винт со сферо-цилиндрической головкой 2,9X6,5 DIN 7981	11
D-0905	Воздушное сопло Mini PVC	1
D-1074	RION 230V/1600W	1
D-1076	Цилиндр Mini	1
D-2002	Пластиковый кабельный коннектор PG 9	2
D-2004	Шестигранная гайка PA PG 9	1
D-2010	Пластиковый кабельный коннектор PG 7	1
D-2011	Шестигранная гайка PA PG 7	1
D-2014	Переменный резистор 100K	1
D-2050	Кабельный коннектор с устройством для защиты от заломов	1
D-2063	Сетевой провод 8м	1
D-2134	Раструб PG9 – PG 11	1
D-2177	Полупроводниковое реле	1
D-2260	Шестигранная гайка Ms PG 7	2
D-2261	Зажимная колодка Mini	1

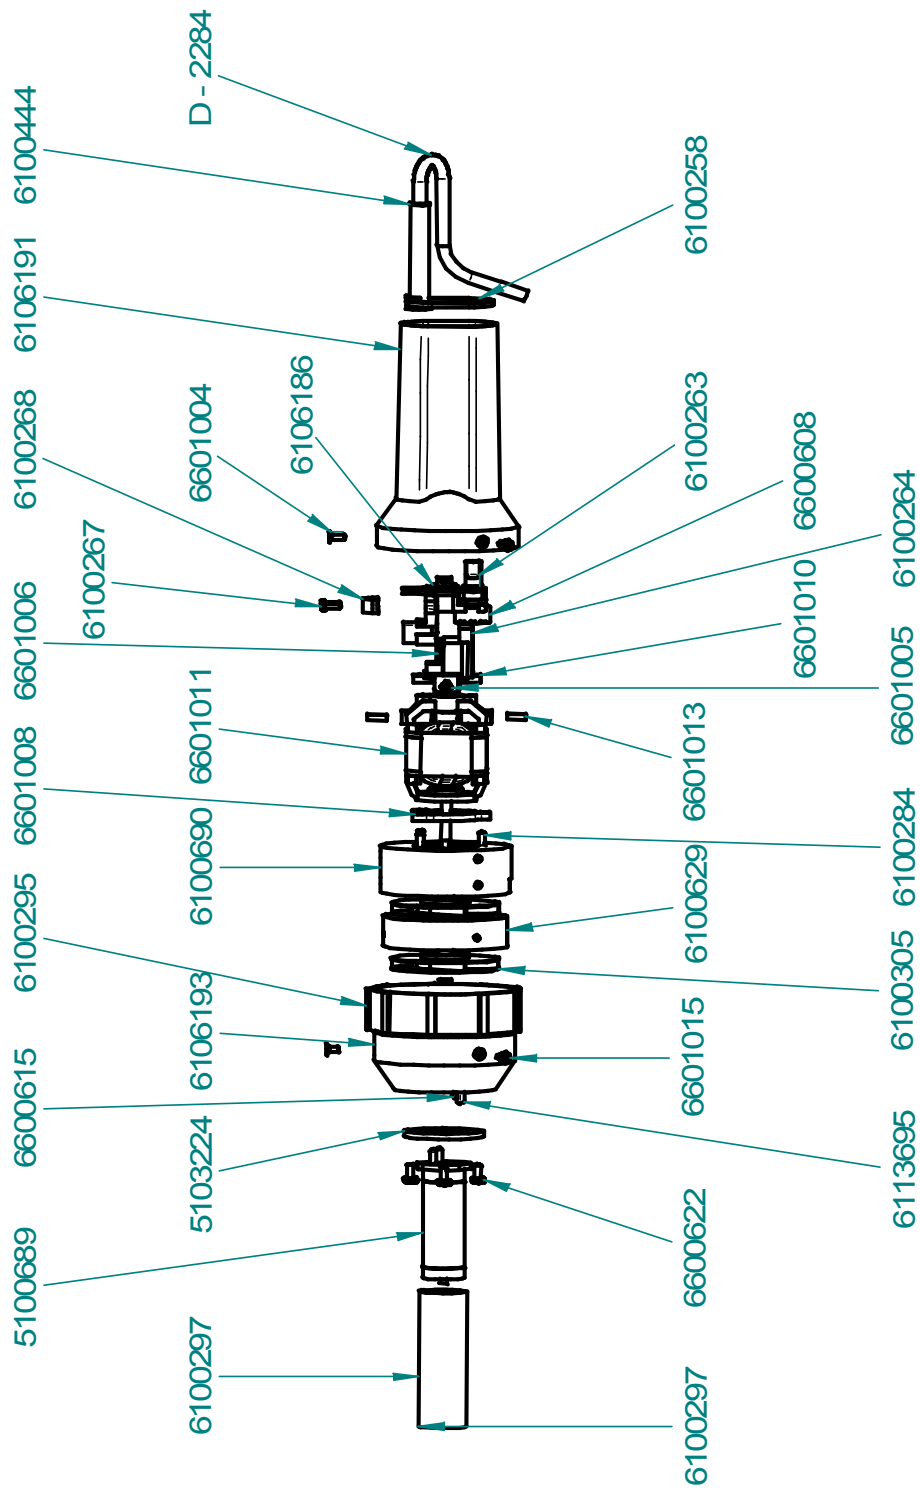



Артикул №	Описание	Количество
5100689	Нагревательный элемент 230V/1550W	1
5103224	Уплотнительная прокладка 30X50X4	1
6100258	Воздушный фильтр	1
6100263	Красная кнопка переменного резистора	1
6100264	Соединительный элемент комплект	1
6100267	Винт РТ KL30X10	2
6100268	Разгрузка от растяжения	1
6100284	Болт с потайной головкой М4х12 ТХ	3
6100287	Шестигранная гайка М5	1
6100295	Резиновое кольцо	1
6100297	Стеклолюдяная труба 26,3X100	1
6100305	Турбина	2
6100444	Втулка для защиты от надломов 9,6X75	1
6100629	Скребок комплект	1
6100690	Корпус турбины комплект	1
6106186	Выключатель с качающимся рычажком	1
6106191	Ручка	1
6106193	Присоединительная головка	1
6113695	Температурный конечный выключатель 135 С	1
6600608	Переменный резистор 10KOhm	1
6600615	Фототранзистор	1
6600622	винт со сферо-цилиндрической головкой М4X10 ТХ	4
6601004	Винт с потайной головкой М4X10 ТХ	3
6601005	РТ-винт KL40x10 ТХ	2
6601006	Электрическое включение 230V	1
6601008	Фланец подключение корпус турбины	1
6601010	Переходный элемент, элемент подключения	1
6601011	Двигатель RION 230V	1
6601013	Углеродная щетка 230/120V	2
6601015	Винт с потайной головкой М4X8 ТХ	3
D-2284	Сетевой провод	1

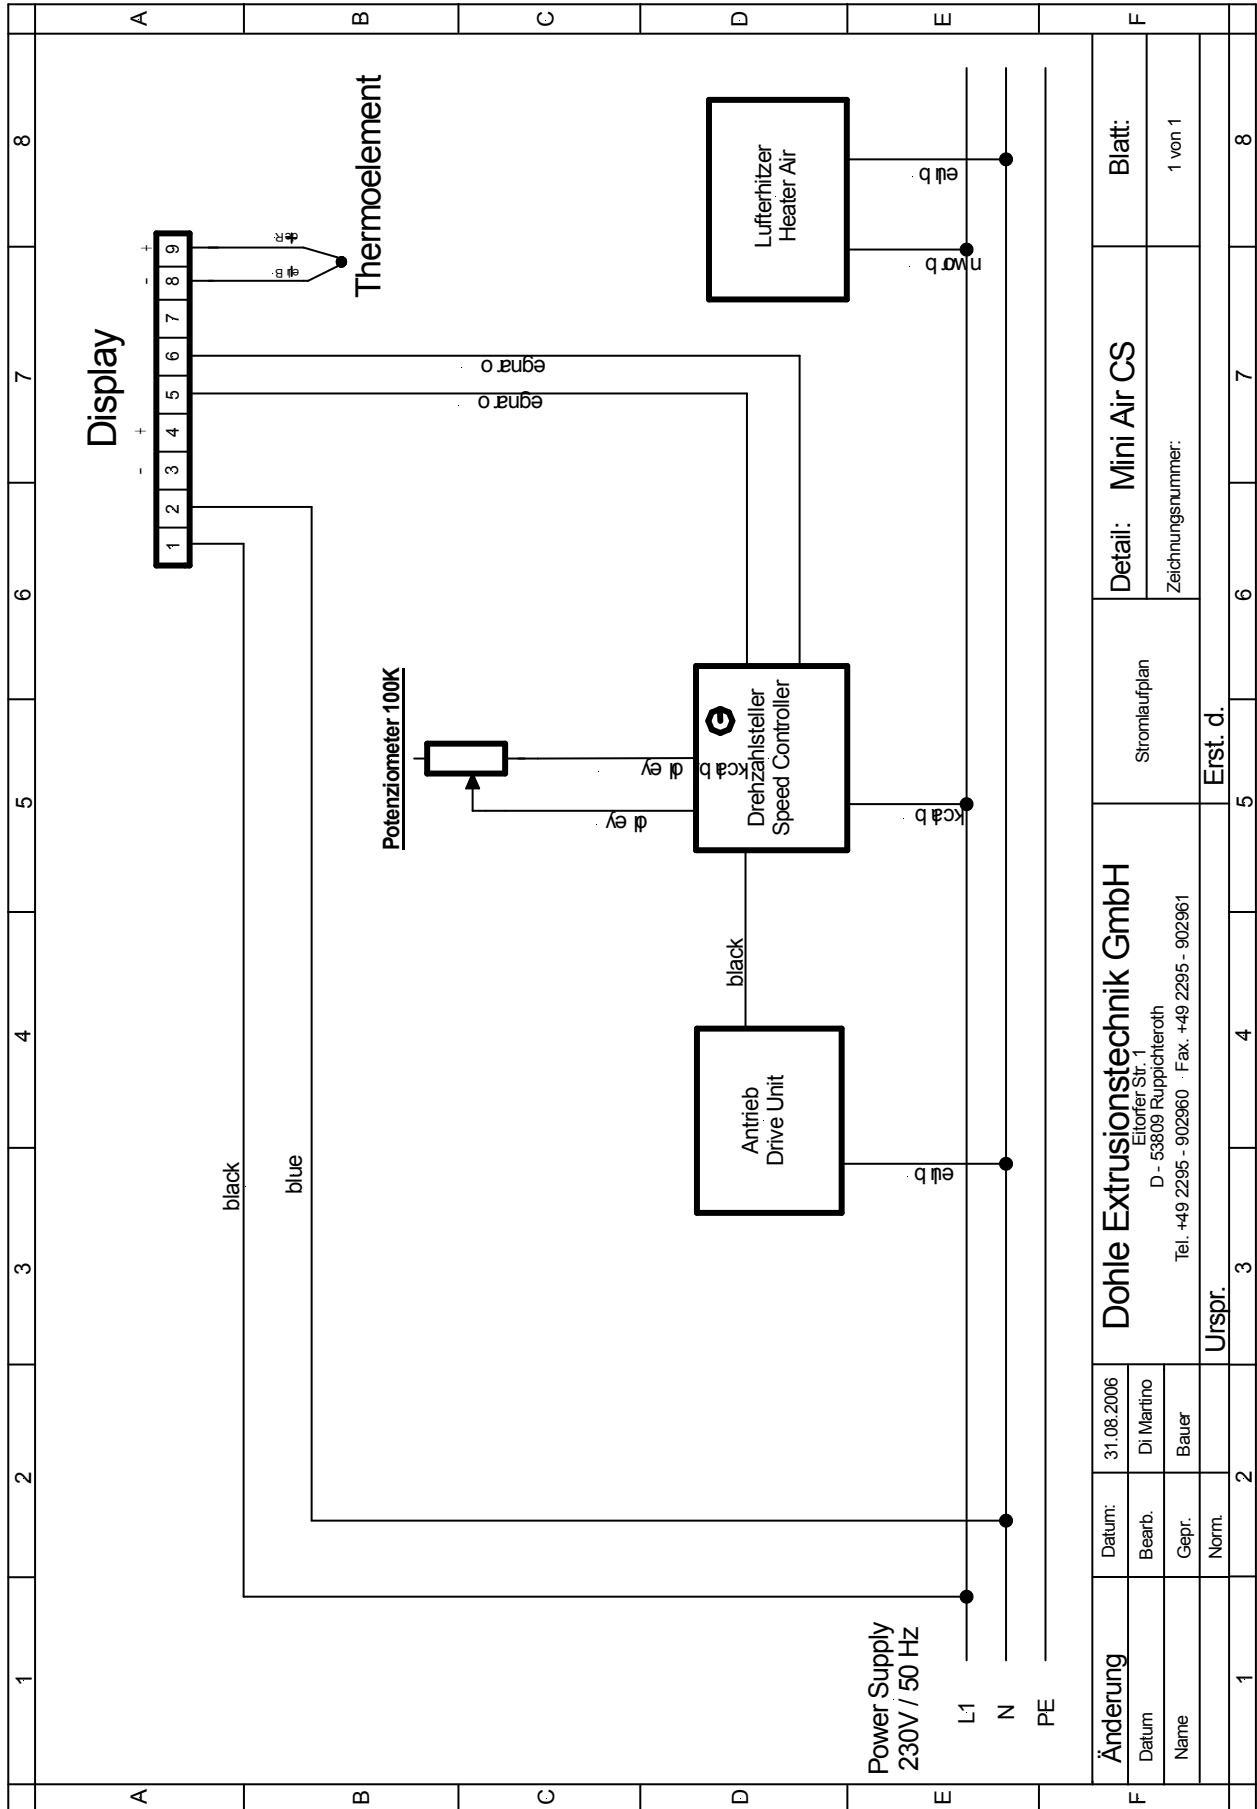


Änderung	Datum:	31.08.2006	Dohle Extrusionstechnik GmbH Eitorfer Str. 1 D - 53809 Ruppichterath Tel. +49 2295 - 902960 · Fax. +49 2295 - 902961	Stromlaufplan	Detail: Mini Air CS	Blatt:
	Bearb.	Di Martino				
Name	Gepr.	Bauer	Erst. d.	6	7	8
	Norm.					

# Schweißschuhprogramm Mri


**S= Rattendicke**

## Kehlnaht

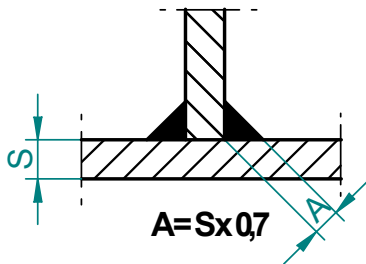


Rattendicke	Artikel-N.
5-6	D 0827
8	D 0828
10	D 0829
12	D 0830

## Eck - Naht

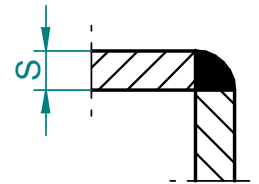

Rattendicke	Artikel-N.
5-8	D 0837
8-12	D 0838

## V- Naht

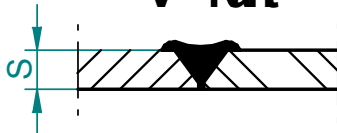


Rattendicke	Artikel-N.
5-6	D 0831
8	D 0832
10	D 0833
12	D 0834

## Sonderschweißschuh rund

	Artikel-N.
Ø 10	D 0839
Ø 15	D 0840
Ø 20	D 0841

## Falten- Naht

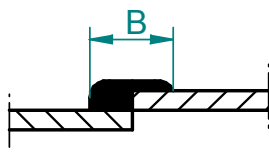

Nahtbreite B	Artikel-N.
20	D 0835
25	D 0836

## Schweißschuh- Röhrling

Größe	Artikel-N.
30 x 40 x 30	D 0842
Ø 30	D 0843

Sonderabmessung nach Anfrage